

Obsah.

Obsah.....	1
Úvod.....	1
Bezpečnostní upozornění.....	1
Kontrola elektroinstalace.....	1
Mechanická instalace.....	2

Úvod.

V tomto návodu je popsán postup při montáži spojky 041254A, která je určena pro řadu sekaček W29xx a spojky 270908, která je určena pro sekačky řady W36xx a W31xx.

Prosíme, abyste tuto příručku pozorně pročteli a postupovali přesně podle uvedených pokynů.

POZOR: výměnu spojky může provádět jen servis, který disponuje autorizací fy. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o pro servisní práce na sekačkách. V opačném případě fy. WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o na spojku neposkytuje záruku.

Bezpečnostní upozornění.

Pečlivě si přečtěte pokyny uvedené v návodu na použití stroje. Osobitou pozornost věnujte kapitolám o bezpečnosti při práci a údržbě stroje.

Výrobce nenese odpovědnost za žádná zranění osob nebo škody na stroji a další potenciální škody, které by mohly vzniknout v důsledku nedodržení návodu k použití a platných bezpečnostních předpisů. Zvláště dbejte těchto upozornění:

- Všechny úkony na sekačce provádějte při vytaženém klíčku zapalování i odpojovače baterie.
- V případě že je sekačka zvednutá musí být řádně zajištěná proti nechtěnému pohybu.
- Při práci používejte jen vhodné a nepoškozené nářadí a osobní ochranné pomůcky.

Kontrola elektroinstalace.

Mnohokrát k poškození spojky dochází jako následek poruchy v elektroinstalaci. Proto je nutné před montáží nové spojky zkontrolovat elektroinstalaci.

Kontrola mechanického stavu elektro svazků.

Vizuálně zkontrolujeme elektro svazek, jestli není mechanicky poškozen, nejsou viditelné holé vodiče apod.

Kontrola diody připojené s elektro spojce.

Vhodným měřicím přístrojem zkontrolujeme, jestli dioda není poškozená („přeražená“)



Závěrný směr



Otevřený směr


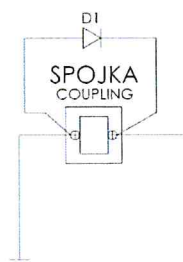


Schéma zapojení

V případě je dioda vadná je nutné ji vyměnit. Typ diody 1N 5401 případně ekvivalent.

Mechanická instalace.

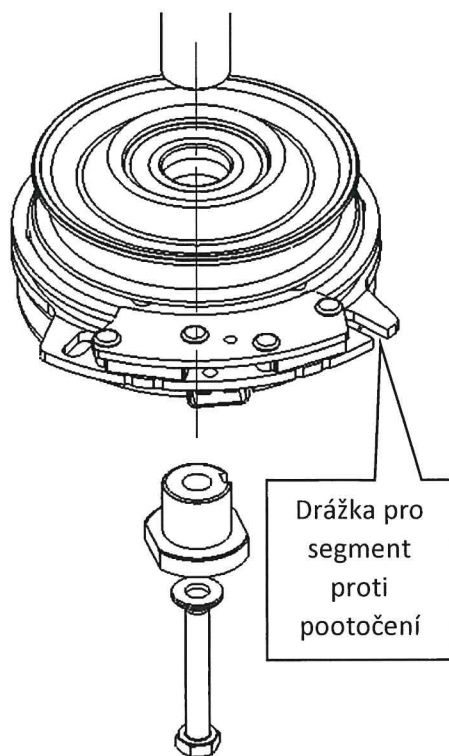

Při mechanické montáži spojky věnujeme zvýšenou pozornost ostatním mechanickým součástkám.

Kontrolujeme hlavně:

- Stav hřídel včetně drážky na pero. Ta nesmí vykazovat známky zvýšeného opotřebení, známky otláčení či koroze.
- Kontrolujeme i stav segmentu proti pootočení. Ani tento nesmí vykazovat známky otláčení nebo jiného mechanického poškození.
- Při zpětné montáži se ujistíme, že spojka je správně nasazená nejen na hřídel ale i zajištění proti pootočení.

Montážní materiál a utahovací momenty jsou uvedeny níže v tabulce.

Podrobní instruktáž k montáži spojky naleznete na: www.warnerptodirect.com/install

	Spojka	Šroub		Podložka		Utahovací moment
W3674 - BULLDOG	270908	170532	SROUB 7/16"-20x4 1/5"UNC	022025	PODLOZKA 12 NORD-LOCK NLSP-ST	78 ± 3 Nm, Aldurit
W3651 - PIRAÑA	270908	633245	SROUB M10X65 ; 10.9	290507	PODLOZKA 10 NORD-LOCK	53 ± 1 Nm, Aldurit
W3174 - CALUPÁŘ	270908	170532	SROUB 7/16"-20x4 1/5"UNC	022025	PODLOZKA 12 NORD-LOCK NLSP-ST	78 ± 3 Nm, Aldurit
W29xx - RIVIÉRA	041254A	041130	SROUB 7/16"-20X3 1/4"	022025	PODLOZKA 12 NORD-LOCK NLSP-ST	78 ± 3 Nm, Aldurit